

# Radio Premium nicht mp3-fähig

Beitrag von „tomperu“ vom 8. Juni 2009 um 16:55

Hallo Frank

Natürlich war das nicht so einfach. Ich habe zig mails im Zeitraum von mehreren Monaten an Wolfsburg geschrieben, und die Antworten gingen immer an den VW Vertreter in Peru. Der war so ehrlich mir zu sagen, dass er davon nicht genug versteht und hat mir die Antworten weitergeleitet.

Ich möchte aber noch ergänzend zum Bericht hinzufügen:

Das Diversity liegt nahe der Heckklappe unterm Himmel. Man braucht also nicht den ganzen Himmel rausbauen. Man macht B, C, und D Säule frei, löst hinten den Himmel und kann in dem Spalt der entsteht gut arbeiten, man muss den Himmel aber abstützen sonst knickt er auf Fahrerhöhe ein. Alles was man machen muss ist dann einen Doppelstecker (also 2x Negativ) zwischen die Antennenkabel (Coaxial) vom und zum Diversity zu stecken. Also Kabel aus dem Diversity raus und direkt aneinander. Im Vag Com verschwindet dann auch prompt der Antennenfehler. Achtung: Stromzufuhr vom Diversity wieder anstecken, sonst erscheint im Vag Com ein Diversity-Fehler.

Wer fragen zu weiteren Details hat dem helf ich gerne.

Grüße Tom