

Keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

Beitrag von „coala“ vom 3. November 2024 um 14:15

Servus Jens,

dass es Kommunikationsprobleme mit just nur diesem Steuergerät gibt, ist natürlich schon verdächtig. Bezieht sich das "komplett trocken" denn auf das Äußere des Stg. oder habt ihr da auch mal einen Blick ins Innere geworfen? Der Verbauort ist ja unter dem Beifahrersitz, insofern sind die Leitungswege auch recht kurz. Normale Leitungen sind nicht längswasserdicht. Das bedeutet, dass sich - ausgehend von einem anderem Steckverbinder - eingedrungenes Wasser durchaus von außen betrachtet unbemerkt seinen Weg über den Stecker am Stg. ins Gehäuse bahnen kann.

Natürlich kommt auch ein "regulärer" Defekt in Frage, aber das würde ich in Anbetracht der festgestellten Feuchte im Fußraum dann doch zunächst mal ganz genau prüfen.

Grüße

Robert