

# Schlechte Ausrollschaltungen / Software Update

**Beitrag von „RegATou“ vom 28. März 2014 um 08:43**

Guten Morgen zusammen!

Ich fahre nun seit einem knappen halben Jahr einen TII. Und mir ist aufgefallen, dass die Ausrollschaltungen sehr schlecht sind. Speziell die 3-2 und 2-1 laufen mit einem recht starken Schaltstoß ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Getriebe warm oder kalt ist.

Meine Frage an euch: kennt ihr soetwas auch? Hat jemand sich schonmal ein Softwareupdate draufspielen lassen (natürlich vom Getriebe 🤖)?

Ich danke für eure Rückmeldungen!

Grüße  
Pete

---

**Beitrag von „coala“ vom 28. März 2014 um 09:20**

Servus Pete,

das hat nichts mit einem Update zu tun. Entweder liegt - falls du nicht total überempfindlich bist - ein technisches Problem im Getriebe vor (normal ist das beim T II nämlich nicht), oder es wurden mal die Adaptionswerte gelöscht und keine zugehörige Adaptionfahrt im Nachhinein durchgeführt. Das wird gerne aus Zeitgründen unterlassen, weil das eine etwas lästige Prozedur ist und auch im normalen Straßenverkehr nicht ohne weiteres ganz ohne Probleme nach Vorschrift durchführbar ist. Leider führt dies dann zu einem etwas ruppigen Schaltverhalten, weil die "Feinabstimmung" des Schaltverhaltens auf die mechanischen/hydraulischen Toleranzen fehlt.

Ein eigenartiger Tipp, auch wenn ich technisch betrachtet nicht weiß, warum das beim T II ab und an funktioniert und das so auch nicht beschrieben wird: Nutze mal ein paar mal die Kick-Down Funktion beim Beschleunigen, also drück das Gaspedal über den letzten Widerstand durch. (Ja, klingt bescheuert in dem Zusammenhang, ich weiß... 😞) Bringt das nichts, dann lass beim Freudlichen die Adaptionswerte (die haben nichts mit dem dynamischen Schaltprogramm zu tun!) löschen und eine Adaptionfahrt durchführen, wenn dich das nervt.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „balgenbruder“ vom 24. Juni 2014 um 10:20**

Wie läuft denn der Motor.

Meine Erfahrung mit BMW war das defekte Injektoren zu Schaltstoessen fuehren koennen.

Ein weiterer Grund -voruebergehend- kann sein wenn das Fahrprofil wechselt.

Also von BAB drei Stunden schnell- auf die Landstrasse oder Stadt.

Die Adaption braucht eine Weile sich bis sie das neue Fahrprofil angelernt hat.